

# HEADLIGHT RESTORE

Kit ripristino professionale dei fari



Rapido e facile da usare

100% attivo elimina graffi,  
macchie, opacità, ossido

*Trattamento completo  
per 6 coppie di fari.*

# Fasi Operative - FARI



## Protezione DPI

Indossa i DPI contenuti nel kit. Se ne possiedi una utilizza una maschera a carboni attivi.



## Pulizia

Pulisci la superficie con un panno bagnato o con carta. Si consiglia di utilizzare un nebulizzatore.



## Mascheratura

Proteggere la carrozzeria utilizzando il nastro in dotazione per mascherare la carrozzeria.



## Carteggiatura

In base allo stato di usura del faro scegli uno dei 2 processi di seguito.



▼ **Si consiglia** di utilizzare una rotorbitale pneumatica.

### Livello di usura **ALTO**



\*360 opzionale  
Solo in caso di fari gravemente danneggiati

### Livello di usura **MEDIO/BASSO**



**ATTENZIONE** La carteggiatura deve essere eseguita con acqua, durante tutto il ciclo di levigatura per evitare che la superficie del faro si surriscaldi riducendo l'effetto abrasivo. Carteggiare pazientemente le crepe, i graffi e l'area ingiallita fino a quando la superficie del faro non si presenta liscia e uniforme.



## Dosaggio

Versare **100 ml** di soluzione nella tazza elettrica. Non scendere mai sotto i 100 ml per garantire che il vapore scorra in modo uniforme, indipendentemente dalle dimensioni del faro.

**Nota:** Il dosaggio indicato (100ml) è sufficiente per il trattamento di 1 coppia di fari. In caso di fari molto usurati potrebbe essere necessario un dosaggio leggermente superiore.



## Riscaldamento

Accendere l'alimentazione e attendere 3 min. circa fino a quando il vapore della soluzione non inizierà ad esalare, controllare con della carta scura.



## Fumigazione

Tenere il beccuccio della tazza ad 1 cm dalla superficie del faro. Iniziare a fumigare iniziando dal bordo del faro ad una velocità costante.

**Nota:** Non fumigare ripetutamente per evitare irregolarità o formazioni di condensa. In caso di graffi profondi, rallentare la velocità e assicurarsi che un maggior vapore copra i graffi.



## Asciugatura

Spegnere l'alimentazione. Attendere circa 2 minuti per il raffreddamento, quindi aprire il coperchio e riciclare la soluzione rimanente reinserendola nel flacone. Aiutarsi con l'imbuto in dotazione.



**La superficie del faro si asciugherà in 10 minuti, non toccare durante l'asciugatura.** Dopo circa 2 ore di polimerizzazione, la superficie del faro tornerà allo stato naturale. Non accendere il faro durante il tempo di polimerizzazione.

